

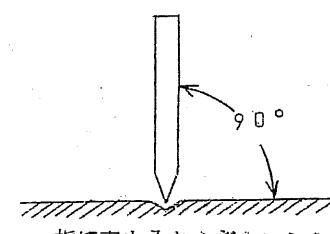
# 仕上作業の作業分析

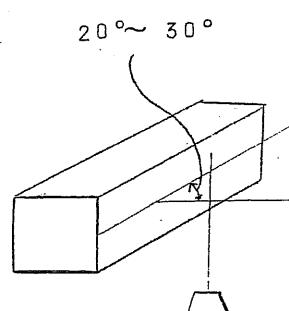
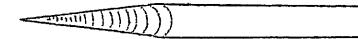
## 目

一番ケガキ	1
ケガキ針による平面ケガキ	1
トースカンによる直線ケガキ	1
金マスとトースカンによる直交線ケガキ	2
円ケガキ	2
卓上ボール盤による穴あけ	2
万力への材料取りつけ	3
ヤスリの持ち方	3
足の構え方	4
ヤスリかけ	5
荒仕上	5
上仕上	5
直進法	5
斜進法	5
綾けづり	5
たて目通し	6
糸面とり	6
平面出し	6
マイクロメータによる方法	6
トースカンによる方法	6
直角出し	6
R仕上げ	7
凸 R	7
凹 R	7
はつり	7

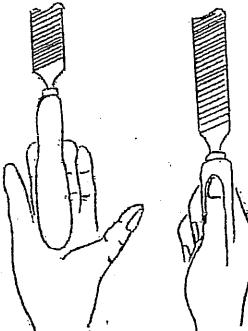
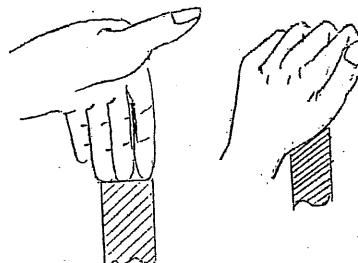
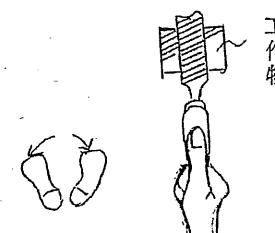
## 次

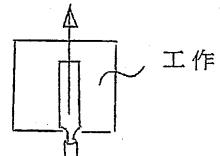
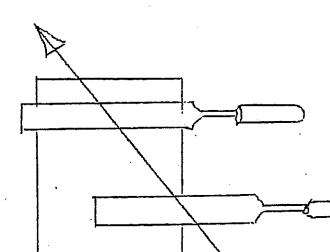
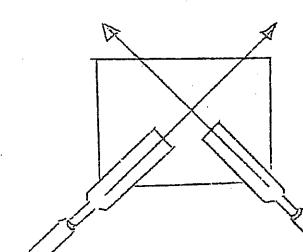
頁	頁	
1	片手ハンマ使用法	8
1	中振り連続打ち	8
1	小振り打ち	8
2	すり合せ	8
2	赤あたり、並仕上	8
2	黒あたり、精密仕上	8
3	ドリル研ま	9
3	きさげかけ	9
4	小物の場合	9
5	大物の場合	9
5	箆葉きさげ	10
5	ボール盤によるリーマ通し	10
5	ハンド・リーマ通し	11
5	タツブ立て	11
6	案内によるタツブ立て	11
6	火造作業(横座)	12
6	先手大ハンマ使用法	12
6	横座片手ハンマ使用法	13
6	タガネ焼入れ焼戻し	13
7	応用作業	13
7	六角形仕上作業方法	13
7	3枚組定盤摺合法	13
7	付表	15
7	メートルネジ下穴表	15
7	送りおよび削り速度表	15

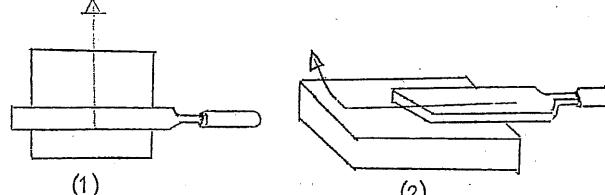
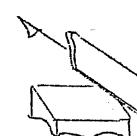
節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期 場所
一番ケガキ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 基準線をケガくべき素材の部位を判断し、定盤上に3個の豆シャツキをおいてその上に素材をのせる。</li> <li>2. トースカンを定盤上において、定盤との平行を調べる素材平面に針先(曲つた方)をあて、ねじでとめて針先を固定する。</li> <li>3. トースカンをその素材平面に沿つて移動させながら、針先と同平面との開きをみて豆シャツキをまわして素材平面を定盤に平行に修正する。</li> <li>4. 素材の所要の点にトースカン針先をあて横にすべらせて基準線をケガく。</li> <li>5. この基準線に直交する線をケガくには素材を目測で90°倒し、スコヤで当てて基準線が定盤面に対し90°になるよう豆シャツキで素材の傾きを修正したのち、トースカンで水平線をけがき、基準線を基準にしてスコヤで直角を再確認する。</li> <li>6. ケガキ線に対して、適当な間隔をおいてトースカンで捨てケガキ線を入れる。</li> <li>7. 材料をとり外し、本ケガキ線上に所要の間隔でポンチを面に垂直にあて片手ハンマで軽くポンチを打つ。</li> </ol>	<p>工作図から表面アラサ記号、リミットに注意すること。</p> <p>素材寸法を確認すること。</p> <p>基準線はすべてのケガキ線の基準となるものであるから、正確にはつきりとケガくこと。</p> <p>捨てケガキ線は基準線より内側に3mm～10mm程度間隔をおいてケガく。</p> <p>ポンチは拇指と人差指で持ち中指を添える。薬指、小指は工作物面にあて案内とする。</p> <p>指に力を入れすぎないこと</p> 	<p>読図 ケガキ塗料 一番ケガキと二番ケガキ 一番ケガキは黒皮のままで、まだ、何の工作も施していないものにケガキする場合を云う。 二番ケガキは才<sup>1</sup>加工後、すなわち旋盤又は平削作業後のものにケガキする場合を云う。</p> <p>トースカンの構造と用途 定盤 豆シャツキ 捨てケガキ線は加工面の工作後、加工線が消失したとき、捨て線により加工状態の可否を検査するものである。 ポンチの持ち方、あて方 ハンマの種類、用途 センターポンチ マークポンチ</p>	
ケガキ針による平面ケガキ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ケガキ針の先端に曲り摩耗がないかを調べる。</li> <li>2. ケガキ面にケガキ塗料を塗り、その面を上にして定盤上におく。</li> <li>3. スケールをケガキ面にあて、中央部を指で押え、ケガキ針先をスケールの元にあて、引く方向にケガキ針の頭を少し傾けてスケールに沿つて引く。</li> </ol>		<p>ケガキ針 ケガキ塗料 青竹、マジックインク、ゴフン精密ケガキには硫酸銅</p>	
トースカンによる直線ケガキ	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 工作物ケガキ面にケガキ塗料を塗り手前に向けて定盤上におく。</li> </ol>		ハイドゲージによつて直線をケガく場合	

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期場所
金マスとトースカンによる直交線ケガキ	<p>2. トースカンの針先をスケールにあてて所要の高さにきめ、針をねじで固定する。</p> <p>3. トースカンの針先をケガキ面にあて引く方向に針が少し傾くようにてトースカンにおいてケガキ面に沿つてトースカンを滑らせる。</p> 	針先をケガキ面に押しつけ気味にして引く。	<p>にはスクライバー針先裏に光明丹を塗り定盤面に滑らせあたりをみて精度を確かめておくと良い。</p> <p>スケール、スケールホルダー、ハイトゲージ トースカン針先のとき方 針先を丸くとき上げること。 角がついた針先は視差を生じ易い。</p> 	直交線ケガキ法 Vプロツク、プロトラクタ
円ケガキ	<p>1. 金マスの各面をウエスでふいて切粉等異物を除き、定盤上において工作物取りつけ金具のねじをゆるめ、工作物をとりつけてねじをしっかりと締める。</p> <p>2. トースカン針先を所要の高さにとめて、ケガキ面にあて、横に滑らせて水平線を引き、金マスを90°倒して、同様トースカンを滑らせて直交する水平線をケガく。</p> <p>1. 直交線ケガキを行なつて円の中心を決め、中心にポンチをあて円ケガキ案内用ポンチ穴を打つ。</p> <p>2. コンパスをスケールにあてて、所定半径に脚を開き、一脚をポンチ穴におしつけながら、コンパスを廻す方向に少し傾けて他の脚で円をケガく。</p> <p>3. コンパスをやゝ大き目の半径に開き同心円をケガいて捨てケガキする。</p>	<p>スケールに針先を合わせる。</p> <p>トースカンの針は目の高さで、なるべく直角に。</p> <p>円の中心にケガキ針の先を押し付けて中心をはつきりさせておくこともある。</p>	<p>円ケガキ案内用ポンチ 先端角度35°~40° 片手ハンマー<math>\frac{1}{2}</math> コンパスの種類と用途</p>	直径2mm程度大き目
卓上ボール盤による穴あけ	<p>1. ドリルチヤツクのローレット部を持つて廻しドリル径よりやゝ広目に開き、ドリルシャツクを深くさし込んでチヤツクを仮締し、チヤツクを手廻してドリルの振れのないことを確かめながら、チヤツクハンドルでドリルを固定する。</p> <p>2. 段車のベルトをかけかえて所要の回転数にし、スイッチを入れてドリルの振れを確かめてスイッチを切る。</p> <p>3. テーブル万力のくちおよび工作物をブラシ・ウエスでぬぐり、異物を取り除き、万力のハンドルを廻して工作物径より広目にくちを</p>	<p>ドリルを装着したら手で左右にシャンクを動かしながらたつきのないことを確かめる。</p> <p>テーパーシャンクドリルはソケットにはめ込みソケットを主軸にはめて使用する。</p> <p>ストレートシャンク(13mm以下)のドリルの取りつけはドリルチヤツクを用</p>	<p>ドリルは初めに所定径より小さなドリルで案内穴をあけ、次に所定径のドリルにとりかえると良い。</p> <p>タップ立て下穴用ドリルのドリル径はねじ外径の0.84</p> <p>別添メートルネジ下穴表参照のこと。</p> <p>ストレートシャンク、テーパーシャンク回転数、材質、ドリル径による。</p>	

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える																			
				時期	場所																		
	<p>開いて工作物をとりつけ、ハンドルを廻して固定する。</p> <p>4. 万力のハンドルを左側にしてテーブル上におき、万力を移動させてドリルの真下に工作物穴あけ面を位置させる。</p> <p>5. 工作物穴あけ面とドリル刃先との距離を適当にとつてクランプし上下主軸レバーをゆつくり下げて刃先を穴あけ面に近づけ、万力を移動してセンタ穴と刃先を正しく合わせる。</p> <p>6. スイッチを入れ、万力を手でしつかりと押えながら、主軸上下レバーをゆつくりと下げてセンタ穴に刃先を軽くあて、レバーを上げて刃が正確にセンタ穴に入つたかどうかを確認する。</p> <p>7. レバーを下げて切り込み、ドリルの刃先肩が入るまではゆつくりとレバーを下げ、肩が入つてしまつたら時々、ドリルを上げて切粉を払い、切削油を与えながら、レバーをやゝ早目に下げて切削し、穴の抜け際で再びレバーを遅くして送りをゆるやかにして貫通させ静かにレバーを上げてドリルを抜く。</p>	<p>いること。 工作物は万力に水平にとりつけること。 スピンドルはあまり長く出しすぎないこと。</p> <p>下穴あわせは確実に行なうこと。 ドリル刃先の肩まではゆつくりと切り込まないと穴が曲る。 偏心の修正はドリルの肩が入るまでに行なうこと。</p>	$N = \frac{1000V}{\pi d}$ <p>N = 主軸回転数 V = 削り速度(ミリ/分) d = きり径(ミリ)</p> <p>ドリル刃先角度と工作物材質</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工作物材質</th> <th>切刃の角度</th> <th>逃げ角</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>一般材質</td> <td>118°</td> <td>12~15°</td> </tr> <tr> <td>硬鋼</td> <td>118°</td> <td>7~10°</td> </tr> <tr> <td>黄銅・砲金</td> <td>90°</td> <td>5~10°</td> </tr> <tr> <td>銅</td> <td>90°</td> <td>3~8°</td> </tr> <tr> <td>フアイバ</td> <td>90°</td> <td>0~5°</td> </tr> </tbody> </table> <p>卓上ボール盤の種類とその取扱い。 ドリル径による送りおよび削り速度別添参考のこと。</p>	工作物材質	切刃の角度	逃げ角	一般材質	118°	12~15°	硬鋼	118°	7~10°	黄銅・砲金	90°	5~10°	銅	90°	3~8°	フアイバ	90°	0~5°		
工作物材質	切刃の角度	逃げ角																					
一般材質	118°	12~15°																					
硬鋼	118°	7~10°																					
黄銅・砲金	90°	5~10°																					
銅	90°	3~8°																					
フアイバ	90°	0~5°																					
万力への材料取りつけ	<p>1. 万力のハンドルを廻して、材料よりやゝ広目にくちを開く。</p> <p>2. 片手に工作物を持ち、万力のくちの中央部に水平にくちからの方部分をなるべく少なくして支え、1方の手でハンドルを廻してしつかりと締める。</p>	<p>万力のくち工作物の面をウエスでふいて異物を除いておくこと。</p> <p>上体の力で締めるが、力を入れすぎると万力のねじを損じたり工作物の面に傷をつけることになる。</p> <p>軟材、仕上品をとりつけるときは銅刃は鉛の口金をくちにあてること。</p> <p>薄物を取りつけるときは、くちから上のぞく部分を作業に必要なだけに少なくしないとびびりを生ずる。</p>	<p>万力の種類 構造 各部名称用途 万力に工作物をとりつけるときの高さは工作物の面が身長の60~62%位が作業し易い。</p>																				
やすりの持ち方	<p>1. 右手の掌の中央にヤスリの柄を置き、拇指を柄の上面に真直ぐに伸ばしてあて、他の4本の指全部を下側にまわして軽く握る。</p> <p>2. 左手中指と薬指をヤスリの裏側につけ、他の指をこれに沿つて軽く曲げ、掌のつけ根をヤスリ上側に添えつける。</p>	<p>①は工作物仕上面の大小いかかわらず用いられる。</p> <p>②は曲面けづり、面とりの場合の持ち方である。</p>	<p>鉄工ヤスリの種類 形状によつて、平形、半丸形、丸形、角形、三角形の5種類 目の種類は各形とも荒目、中目、細目、</p>																				

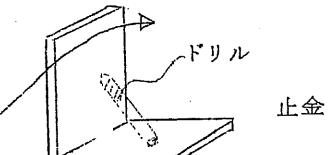
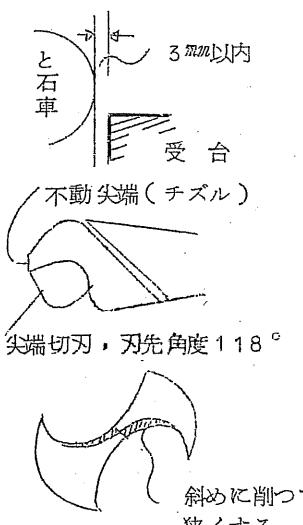
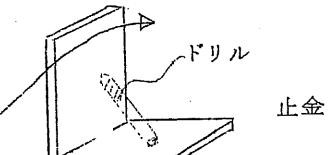
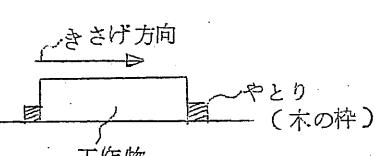
節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識		知識を与える 時期	場所
① 右 手		工作物仕上面が小面積の場合の左手の状態は掌のつけ根をヤスリ先端面にあてるだけでよい。	油目に分類される。	呼び方		
			例 鉄工ヤスリ平形100番荒目	組ヤスリの種類		
② 左 手			おののおの異なる形状のヤスリを組合せて通常1組とし、5本組、8本組、10本組および12本組の4種類	組ヤスリの形状		
			例 10本組 平形、半丸形、丸形、角形、三角形、先細形、タ円形、シノギ形、腹丸形、刀刃形	目の種類		
足の構え方			各形とも中目、細目、油目の3種	呼び方		
①	1. 万力の中心が右腕のところにくるようにして、ヤスリの中央部を工作物にのせ、かかとをそろえ。足先を60°位に開き、万力の正面に立つ。 2. 上体を半ば右に向け、左足を半歩開き、右足は半歩後に引く。ヤスリを穂先までに引き戻し左手は指を揃えて先端を抑える。	柄は正しく握り、右脇は背部より出ないよう腰に軽くつける。	例 組ヤスリ5本組、油目			
		上体を半ば右向けにする場合ヤスリは動かさないこと。				
②						

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期 場所
ヤスリかけ (荒仕上) 一般には荒削り荒ざり、荒どりと呼ばれる。	1. 加工面を上にして、万力で工作物をとりつけ、荒仕上に適したヤスリをもつて構える。 2. 左膝を軽く曲げ、上体をやゝ前に傾け、上体の力をヤスリにかけて右肘をわきから離さず、ヤスリを水平に押し出す。 3. ヤスリの根元が工作物にかかる手前で前進をやめ、ヤスリを水平のまゝ力を抜いて上体を起しながら手前に戻す。	ヤスリの持ち方、構え方の要領で  ・左手は力を入れず、穂先に添えるだけ ・ヤスリの先端を加工物に喰いこませてから力を入れて前方に押す。 ・ヤスリの全面を使いようとする。 仕上げ代を残すこと。	荒目、中目ヤスリ	
(上仕上) 一般には仕上削り、精密仕上と呼ばれる。	1. 上仕上に適したヤスリの柄を右手で拇指を上にして握り、左手指先をヤスリの上面中央部に添えあて荒仕上のときよりも工作台に近く位置する。 2. 上体の力をヤスリにかけないで腕の力だけで軽く押しかける。 3. ケガキ線一杯まで仕上げる。	目の細かいヤスリはチヨークをすり込んで使うと目つまりが防げる。	中目、細目、油目、細ヤスリ  穂先 面 コバ 根元 柄	ヤスリの選定
(直進法)				ヤスリのコバを目標と水平に保ち、片目でコバを見て両面のわん曲を調べ、平面削りにはこの面を使う。
(斜進法)		削り代の少ないとき、又は切削面積小なるときはさけた方が良い。		滑らかに削れる方法 切れ味が良い。
(継ぎづり) 網目通しとも云う。		切削面積大なるときに使用する。		ダレ(中高のくせ)を少なくすることができる。 平面度が良くなる法

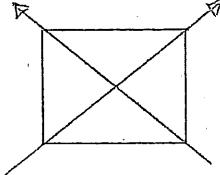
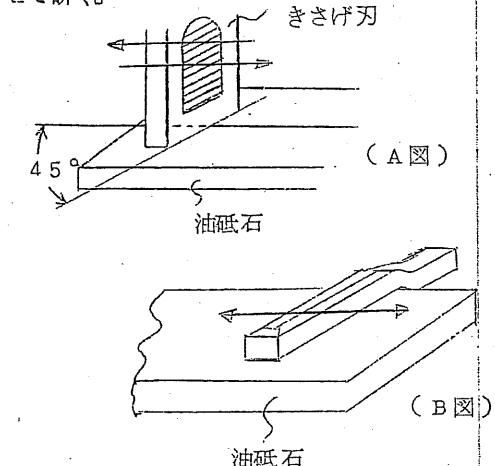
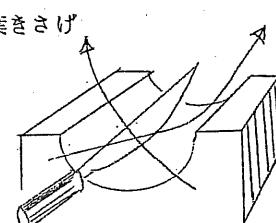
節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期場所
(たて目通し)		嵌合方向にヤスリ目を揃える	細目又は油目ヤスリ (1)の方法は油目ヤスリの時だけに使用される。	
(糸面とり)	組ヤスリを面のカドに軽くかけてカドを落す。 			
平面出し	1. 工作物を万力にとりつけ、ヤスリの側面(小刃)をかけて黒皮をおとす。 2. 定盤に光明丹を薄く塗り、黒皮をおとした工作物の面をあててこすり、光明丹のついた部分を確認する。 3. 万力に同面を上にとりつけ、斜進法、直進法又は綴げづりで光明丹のついた部分を削る。 4. スコヤをあてて、平面とのすき間を見ながら平滑な面になるまで2. ③を繰返す。	光明丹は仕上に近づく程薄くしていく。 荒目、中目、細目とヤスリをかえて削る。	精密契合には青竹を使い場合がある。	
(マイクロメーターによる方法)	1. 平面出し法によつて両面を仕上げ、マイクロメーターで測定箇所を多くとつて指定公差内で両面の平行が出るまで平面出しを繰返す。			
(トースカンによる法)	1. 定盤上に工作物をおき、トースカンの曲つた方の針先が工作物の面に接する程度に調節し針をねじでとめる。 2. トースカンをすべらせながら、針先と工作物の平面とのすき間をすかし見て、すき間のある低い面を確認し光明丹を塗つておく。 3. 反対側の面についても、1. 2を行なつて低い面を確認し光明丹を塗る。 4. 高いところをヤスリかけして、低い面に揃えて平面を出し、スコヤで平面度を確認し、トースカンで平行度を確認する。			
直角出し	1. 工作物を万力にはさみ、油目ヤスリを軽くかけて工作物のコバの			

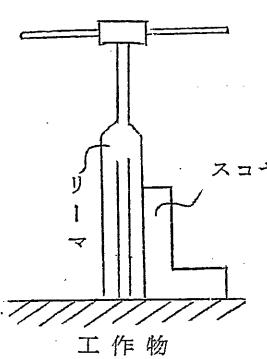
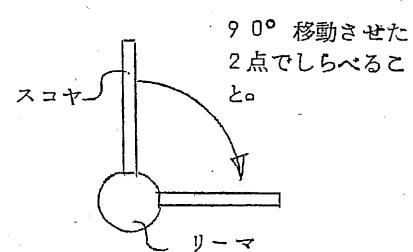
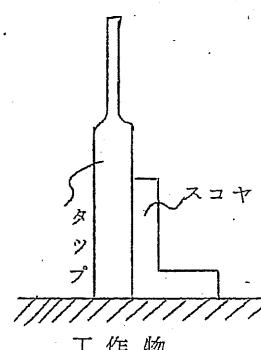
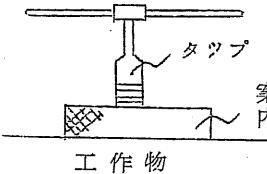
節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期場所
R仕上げ(凸 R) (凸 R)	<p>返りをとる。</p> <p>2. 工作物の切粉をウエスでふきとり、基準面を定盤面にあててこするようにしておく。</p> <p>3. スコヤを定盤面に直角に立て工作物の測定面にスコヤの1面をぴたりあて、光を通すかし見て高い部分を確認する。</p> <p>4. 高い部分を削り、3により直角度を確認する。</p> <p>1. コンパスで所定R寸法の弧をケガく。</p> <p>2. ケガキ線を上にして万力に工作物を取りつけ、荒仕上の要領でカドに面をとる。</p> <p>3. 面を逐次小さくして仕上げを残して大体のRに削る。</p> <p>4. 中目平ヤスリで図のように削つてケガキ線一杯までRげづりする。</p> <p>5. ヤスリにサンドペーパーをあてがつてR面をきれいにする。</p> <p>1. コンパスで所定R寸法の弧をケガく。</p> <p>2. 凸R2と同様にして面をとる。</p> <p>3. 角ヤスリをかけて面に溝を削る。</p> <p>4. 円ヤスリ又は半丸ヤスリで斜方向に押しかけてケガキ線一杯に仕上げる。</p> <p>5. 半丸ヤスリにサンドペーパーをあてがつてR面に軽くかけて面をきれいにする。</p> <p>1. ハンマーおよびタガネを点検する。</p> <p>2. 工作物のはつり面を上にして万力の中央部にはつりが可能の程度上面をくちからぞかせ、工作物の下に受金を敷いてしつかりとつける。</p> <p>3. タガネの頭が10mm位のぞく程度に拇指と人差指の間にはさみ、中指、薬指とともに握り、小指を軽くそえて持ちはつり面にあて足の位置をきめる。</p> <p>4. 片手ハンマの柄を拇指と他の4指の間に握つてはつり面にあつたタガネの頭にそえて更に足の位置をきめる。</p> <p>5. タガネの刃をはつり口にあて、ハンマーを持つ手首にスナップを</p>	<p>スコヤのあて方 工作物面に対して約30°~40°傾けてあてる。 千分紙によるすき間の測定</p> <p>板ゲージとケガキ針とでケガいてもよい。</p> <p>荒目ヤスリ(平) 荒目又は中目ヤスリ(平)</p> <p>なるべく中心に溝を入れる。 ヤスリを廻し気味にしながら斜めに押しかける。 真直に押しかけると極部にくい込み易い。</p> <p>ハンマの楔がきいているか、ハンマ、タガネの頭のまくれ、タガネの刃の摩耗、欠損がないか、刃先角度が良いか。 工作物のとりつけは、はつりの力を受ける方向に万力のくちをあてること。</p> <p>タガネは強く握りしめないこと。 目は常に刃先を注視すること。 はつり初めは切込を浅く1mm位、荒はつり</p>	<p>舟かけ 精密仕上の場合にはRゲージで確認する。</p> <p>ダカネの種類と用途            ① 平タガネ、平面仕上に使う。            ② えぼしタガネ キ一溝を削る、仕上代の多いときに溝ほり、平タガネで仕上はつりがし易いようにするのに使う。            ③ みぞタガネ 機械部分のしゅう動面や軸受の内面などに油がいつも完全にゆきわたるための油みぞりなどに用いる。</p>	
はつり				

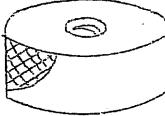
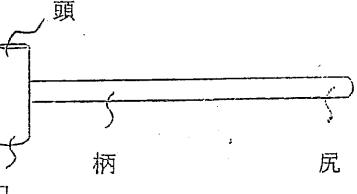
節の標準	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	知識を与える	
			時期	場所
抜け際を斜めにはつておく はつり方向	きかせてタガネの頭を真直に打つて逐次タガネを先に送つていく。 6. 1段のはつり終りに近づいたとき、工作物をふりかえて抜け際を逆に斜めにはつてめくれを防ぐ。 7. 2段目以後はやく深目に切込んで底面に波や凹凸を残さないようタガネを送つてケガキ線一杯まで仕上げる。 8. はつりあとの両端に細目ヤスリを軽くかけてバリを落す。	中は厚く、仕上はつりは薄く。 タガネの下刃ははつり面に平行にあてる。  タガネに時々切削油をつける。 ハンマーは仕上に近づいて大振り、中振り、小振りの順で。 柄尻を2mm程度残すこと。 柄と腕との角度は直角に。	工作物の材質 軟 鋼 50° 硬 鋼 60 ~ 70° 鉄物・砲金 40 ~ 60° 銅・鉛 25 ~ 30°	タガネの熱処理 大振り、中振りはハンマを肩の高さに上げる。 小振りは手首のスナップをきかせるだけで打つ。
片手ハンマ使用法 (中振り連続打ち)	1. 右手、拇指、人差指、中指に力を入れて他の指をそれに添える程度にして柄を握り鎌口を外側に約5度位傾ける。  1. 右手の握りを肩の高さに上げ、右斜め上に約30°傾けてハンマを振り上げる。 2. 柄と腕との角度を90°に保ちながら腕を胴に引きつけ、腕関節を中心として円を描くように打ちおろす。 3. 打ちおろした瞬間に、柄をきつく握りしめる。	握りはあまり力を入れないこと。  ハンマの頭部が自分の後頭部にぶれる位まで大きく振ること。目は常に目標に。 腕だけの力で振ること。		
(小振り打ち)	1. ハンマを右斜め上約30度方向に傾けて肩の高さにありあげる。 2. 手首だけの力でハンマーをふりおろす。			
すりあわせ 赤あたり 並仕上 光明丹	1. すり合せ定盤の面にタンポで光明丹を塗りつけ、指先で均一に散らす。 2. 工作物の面を光明丹を塗った定盤面にて数回こすりつけて工作物の面に光明丹のついた高い部分を確認する。 3. 光明丹のついた面を上にして工作物を万力にとりつけ、平面出しの要領で光明丹のついた高い部分にヤスリをかけて削りマイクロメータ又はインジケーターで寸法を、スコヤで平面度をみる。 4. 所定寸法及び所定仕上面になるまで公差の範囲で、1.2.3を繰返す。	初めは光明丹を厚目に塗り、アタリつけの繰返しつれて薄くしていく。 薄物、小物のこすりつけは、盤面に平均に押しつけること。 重量ある物のこすりつけは、それ自体の自重でこするだけで良い。 取り代0.05~0.1mm位までは鉄工ヤスリで削る。 0.05以下は細ヤスリを使用する。	すり合せ定盤 光明丹 スピンドル油でねつて糊の固き位にする。 マシン油でも良いが広い範囲にぬると伸びが悪い。	
黒あたり 精密仕上	1. すり合せ定盤、工作物の光明丹をウエスでふきとり、工作物すり合せ面に光明丹を薄く塗る。 2. 定盤と工作物の光明丹を塗った面を数回すり合せて工作物の光明	定盤にも光明丹を薄く塗ることもある。		

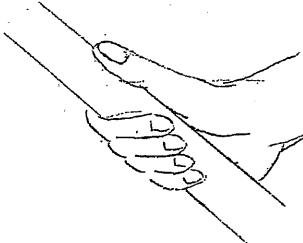
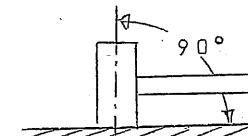
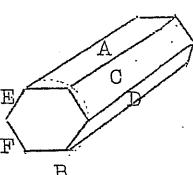
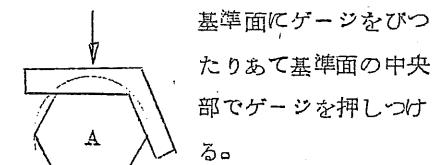
節の標題	作業の手順	操作上の勘所、要領、注意	基礎および関連知識	知識を与える 時期	場所								
光明丹がとれて黒く見える 	<p>丹がとれて黒く見える(高い)部分を確認する。</p> <p>3. 赤あたり、3.4の要領で黒く見える部分を削り所定寸法、仕上面に公差内で仕上げる。</p>	<p>仕上に近づくに従つてたて目通しをかけて仕上げる。</p> <p>スイッチを入れる前に受台とと石車との間隔が3mm以内になつているかを確認する。</p> <p>グラインダの振動、異常音に気をつける。</p> <p>ドリル刃先肩の調べ方</p> <p>① ドリル刃先のある肩を見て、すばやく180°回転させて両肩を比較的に調べる。</p> <p>② ドリル振り分け板を下図のように用いて調べる。</p> 	 <p>3mm以内 と石車 受台 不動尖端(チズル) 尖端切刃、刃先角度118°</p> <p>斜めに削つて狭くする</p> <p>きさげ刃の種類 平きさげ、軸受きさげ、鉤形きさげ、斜刃きさげ、三角板きさげ、半丸きさげ きさげ模様 平きさげ刃先角度</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>工作物材質</th> <th>刃先角度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鉄・軟鋼</td> <td>90°～100°</td> </tr> <tr> <td>真鍮・砲金</td> <td>75°～80°</td> </tr> <tr> <td>軟金属(ホワイトメタル鉛)</td> <td>60°</td> </tr> </tbody> </table> <p>きさげ模様 精密きさげの場合には深くきさげる。</p> <p>かえりどりと石 超硬きさげ法 電動きさげ法 きさげ刃の研ぎ方 油砥石上面に油を数滴注いで左手で刃</p>	工作物材質	刃先角度	鉄・軟鋼	90°～100°	真鍮・砲金	75°～80°	軟金属(ホワイトメタル鉛)	60°		
工作物材質	刃先角度												
鉄・軟鋼	90°～100°												
真鍮・砲金	75°～80°												
軟金属(ホワイトメタル鉛)	60°												
ドリル研ま (グラインダ)	<p>1. グラインダのスイッチを入れてと石車を回転させ、回転状況を確認する。</p> <p>2. ドリルのシャンクおよび肩に近い部分を両手で持つて刃先をと石車にあて、軽く押しつけながら尖端切刃および不動尖端を正しくとく。</p> <p>3. 刃先角度をゲージで調べ正しく118°になるまで研磨をくり返したのちドリルの尖端の左右振り分け部をと石車の角にあてて削り狭くする。</p>	<p>スイッチを入れる前に受台とと石車との間隔が3mm以内になつているかを確認する。</p> <p>グラインダの振動、異常音に気をつける。</p> <p>ドリル刃先肩の調べ方</p> <p>① ドリル刃先のある肩を見て、すばやく180°回転させて両肩を比較的に調べる。</p> <p>② ドリル振り分け板を下図のように用いて調べる。</p> 											
きさげかけ (小物の場合)	<p>1. 赤あたり要領で高い部分を確認する。</p> <p>2. 工作物のきさげかけ面を上にして水平に万力にとりつける。</p> <p>3. きさげの柄を右手で拇指を上にして5指で握り、左手で刃の根元近くを上から掘み込むように握り赤あたりの高い部分に刃をあてて足の位置をきめる。</p> <p>4. 両腕の力で斜方向に赤あたり部を押しかけ、逐次角度をかえて斜方向に押しかけて赤あたりをとる。</p> <p>5. 光明丹の塗り方を漸次少なくして4を繰返し平面を出す。</p> <p>6. 全面に赤あたりが均一に出たら黒あたりをみて完全な平面を出す。</p> <p>7. きさげをかけた後に小さなと石をあてて軽くこすつてかえりをとる。</p>	<p>削り代の多いときは右手を腰にあて、腰で押すようにして押し削る。</p> <p>きさげ方向は30°以上かえていく。 きさげ刃で面のこぼを落さないよう注意すること。 きさげ刃の角で面をえぐらないよう注意すること。 削り刃の反対側を多少浮し気味にして削る。 1つのあたりが5mm以上のときは、2つに分けて削ると良い。</p>											
(大物の場合)	<p>1. 小物の場合と同様すり合せたのち、赤あたりを確認して、きさげ台(すり合せ台)にとりつけやといでとめる。</p> <p>2. きさげ、柄尻を股のつけ根につけて、右手で刃先近くをにぎり、左手をそれに軽くそえつけ、腰を上げ下げて刃先を前進させ、赤あたり</p>	<p>やといの仕方</p> 											

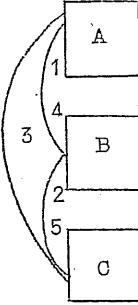
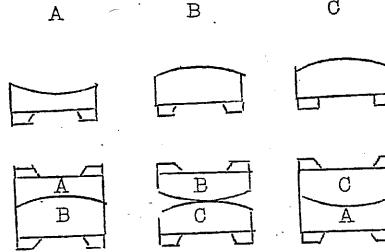
知識を与える  
時期 場所

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識
	<p>りを削る。</p> <p>3. 所定のきさげ面になるまで数回すり合せたのち、前回削った方向と直角方向から刃先を入れて綾目に削る。</p>	<p>刃先をはね上げるような気持で削る。</p> <p>削り終つた時、オイルストンできさげ面をこすりかえりをおとすこと。</p>	<p>先に近いきさげ柄をにぎり右手で柄の先端近くをにぎつて中腰にかまえ、刃先を油砥石の長手方向に約45°位傾けて刃先を必要角度に維持しながら、刀をこめて往復運動させて研き上げる。(A図)</p> <p>次にその裏面をB図のように砥石面に平らにあて、かえりを取る程度に軽く往復させて研ぐ。</p> 
 <p>竹葉きさげ</p> <p>ボール盤によるリーマ通し</p>	<p>1. 凹面部にはまり合う軸に光明丹を塗つて摺合わせをする。</p> <p>2. 左手で竹葉の先の方を上から握るように持ち、右手で柄を横から握る。</p> <p>3. 光明丹のついた高い部分に切刃をあて、一方の切刃を少しづつまわして斜めに削り、次にこれに直交するように削る。</p> <p>1. ボール盤にリーマをとりつける。</p> <p>2. 主軸回転速度を所要の速度にし、スイッチを入れて主軸を回転させる。</p> <p>3. 上下送りハンドルを手廻して、リーマ刃先を工作物下穴に合せる。軽く挿入してみた後、自動レバに切替えて所定のリーマ穴を切削する。</p> <p>自動レバーを入れた後は左手で万力を押え工作物を固定させ、右</p>	<p>左手はキサゲを下に押しつけると共に前後左右に動かす役目をし、右手は穴の円周に沿つて、まわす役目をする。</p> <p>一回あたりの切削長さは円周面に点々と現われたあたり一ヵ所を一度で削りとる位にする。</p> <p>ドリル取付け要領に同じ ベルトかけかえ、 速度変換レバ入れかえ 主軸は絶対に逆転させない。 時々リーマを上げて切粉を刷毛でとり払うこと。</p> <p>切削油は切粉を洗い流す程度に十分に与え</p>	<p>軸受などの内面きさげ仕上に用いられる。</p> <p>刃の研ぎ方 きさげは刃物のように切るのではなく削るのであるから刃先を薄くしないで、鋭い角ができるように研ぐこと。</p> <p>油砥石の使用 リーマの種類、各部名称、用途 リーマの径と切削速度、送りの関係</p> $V = \frac{\pi D N}{1000}$

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える時期場所
ハンドリーマ通し	<p>手で絶えず切削油をリーマに与える。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>万力のハンドルをゆるめて、くちを適当な巾に開き、工作物を水平にくわえてハンドルを締める。</li> <li>工作物下穴にリーマを垂直にさし込んでハンドルを取り付ける。両手でハンドルを時計針方向に2~3転させる。</li> <li>スコヤを工作物にそえ、リーマ外周面にあてながら、リーマの直角度をすき間を見ることによつて調べる。</li> <li>工作物下穴にはけで切削油を十分に与え、両手でハンドルをゆつくり廻し、2~3転させたところで再びスコヤをあてる。</li> <li>ほど直角がでたら、両手で力強くハンドルをまわして切込むが、時々ハンドルを引き上げてリーマを穴から抜きとり、はけで切粉を払い、十分に切削油を与えてリーマが工作物からつき抜けるまで繰返してハンドルを廻す。</li> </ol> 	<p>ること。</p> <p>如何なる場合にもリーマを逆軸させないこと。</p> <p>スコヤによる直角のしらべ方 90° 移動させた 2点でしらべること。</p> 	<p>リーマの喰いつき部</p> <p>テーパーリーマを使用する場合には一気に通さず、時々リーマを抜きながら徐々に通すこと。</p> <p>テーパとピンとの合わせ方</p> <p>特に盲穴の場合、リーマの孔の深さはその孔にさすピンの長さに合わせること。</p> <p>リーマの孔の切粉を時々取扱わないと仕上つたとき、ピンの径より孔の径が大きくなり過ぎることがある。</p> <p>鋳物のリーマ通しには切削油はつけないこと。</p>	
タップ立て	<ol style="list-style-type: none"> <li>万力ハンドルをゆるめて口を工作物径よりやゝ広目に開き、工作物を万力のほど真中にしかも水平にくわえてハンドルを締める。</li> <li>1番タップを下穴に垂直にさし込んでハンドルを取り付ける。両手でハンドルを時計針方向に2~3回(2山~3山)軽く廻したところでスコヤをタップにあて直角度を調べ更にハンドルを2~3転させた時にスコヤで直角を確認する。</li> </ol> <p>工作物に切削油をはけで与えたのち、ハンドルを廻わしてねじ切りを進めると、ハンドルに抵抗(タップが進まなくなつた)を感じた時、ハンドルを逆転させて、切粉を折りこわし、更にタップを進め、所定の深さのところでハンドルを逆転させて穴からタップを抜き出す。</p> 	<p>1番タップはハンドルのバランスをとるよう、 タップハンドルはあまり続けて廻さないこと、約2~3回転進めて少し戻し再び進めしていく。</p> <p>貫通した深い孔の場合は1番と2番タップを使用する。</p> <p>貫通した浅い孔の場合は1番タップだけでも良い。</p> <p>孔の底まで切る必要がない場合は1番と3番タップで孔の底まで切る場合は1番、2番、3番と順に通す。</p> <p>貫通した孔の場合はタップがつき抜けたら工作物下から手廻してタップを抜き出すこと。</p> <p>万力の中央に水平にくわえる。</p>	<p>ネジの原理</p> <p>タップの種類</p> <p>並目、細目ネジについて</p> <p>タップ径による切削力の相異</p> <p>ハンドホールによるタップ立てマシンタップによるタップ立て。</p> <p>切削油(タッピングペースト)</p> <p>2番、3番タップはスコヤによる直角は調べる必要がない。</p>	
案内によるタップ立て	<ol style="list-style-type: none"> <li>万力ハンドルをゆるめて口を工作物径よりやゝ広目に開き、工作物をくわえてハンドルで締める。</li> <li>タップ案内に1番タップをさし込み手廻してタップ先端を案内下より若干出す。</li> <li>案内にさし込んだまま、タップ先端を工作物下穴に挿入し、左手</li> </ol> 	<p>タップハンドルをまわしていくと、案内も</p>	<p>直角の出し方</p> <p>スコヤと案内との関係</p> <p>タップ案内</p> <p>タップねじと同径のねじが垂直に切られいる</p>	

節 の 標 題	作 業 の 手 順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える
				時 期 場 所
火 造 作 業 (横 座)	<p>で案内をおさえながら、右手でハンドルを時計針方向にまわしてきりもみつゝねじを切るが、時々ハンドルを逆転させて切り粉を排除する。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 材料を箸ではさんで、加熱炉火中に入れ、淡赤色(800°~1200°)に変色するまで加熱する。</li> <li>2. 火中から箸で加熱された材料をつかみだし、金敷の上にのせ、左手の箸で材料を回転させながら、片手ハンマーを小振りしてすばやく大体の形状に引き伸ばす。</li> <li>3. 材料の色が薄黒く変色した時、再び火中に戻し加熱する。</li> <li>4. 金敷の正面一步前に先手を立たせ、身がまえさせる。</li> <li>5. 火中より箸で材料をつかみ出して金敷の上にのせ、左手の箸で材料をしつかりつかみながら、先手に打たせる箇所を小ハンマーで叩いて指示したのち、右手の片手ハンマで金敷つのを2回叩いて、先手の打つ時期を知らせ先手に指示した箇所を打たせる。</li> <li>6. 左手の箸で材料を回転させながら、片手ハンマをつのに2回叩いて調子を入れ先手に叩かせるが、大体の形状になつたら、片手ハンマで金敷を1回叩いて先手に止めの合図をし、片手ハンマを小振りして所要の形状にととのえる。</li> <li>7. 所要形状に仕上つた材料を加熱炉火中に入れ赤熱したのち、灰の中に沈めてさめるまで焼きなます。</li> </ol>	<p>ゆるむので、時々案内をまわして工作物にしぬつけて固定してやること。</p> <p>金敷の中央にのせること。</p> <p>薄黒く変色したのち、ハンマで叩くと材料を破損させる、柄の長さの距離に。</p> <p>指示打ち1打点音 合図ハンマ音、2回(テン、テン)先手のハンマは必ず1振りにとどめること。 片手ハンマによる調子打ちは規則正しいリズムで叩くこと。 止めの合図の打ち方は、金敷を叩いて、そのまま、ハンマを金敷上にとめて、余韻が残るようにする。</p>	 <p>色彩の変化と温度 材質と温度 加熱炉の構造と取扱い 片手ハンマ使用法 大ハンマのにぎり方とその位置 大ハンマ使用法 焼きなまし方</p>	
先手大ハンマ使用法	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 右足を右斜め一步前に踏み出し、上体を半ば左に向け、左手でハンマの柄尻をにぎり、右手で柄の中央をにぎる。</li> <li>2. 目標物にハンマ口をあわせ、左手を左足内ももにつけたまゝで右手で柄を持ち上げる。</li> <li>3. 横座の合図を聴いて、柄尻を腰のねで突き上げ、左手を胸にそつて右肩の高さ位まで持ち上げ、右手で柄の中心を握つて柄を真すぐに立てる。</li> <li>4. 上体をわづかに曲げ、左手を引き下すようにして目標を打つ。</li> <li>5. 打つた反動を利用して、次に打つ姿勢にもどる。</li> </ol>	<p>目標を左腕の上より注視する。</p> <p>左足は決して動かしてはいけない。</p> <p>ハンマの柄は耳にふれる程度に。</p> <p>振りおろす時、右手を前に伸ばしたり、腰が前かがみにならないようにする。</p>	<p>先手ハンマ名称</p> 	

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	基礎および関連知識	知識を与える 時期 場所
横座片手ハンマ使用法	<p>1. 右手拇指で柄の斜め上を押して他の指は揃えて下に廻してハンマーを握る。</p> <p>2. 金敷の前約1歩のところに立ち、上体を半ば左に向けて、右足を半歩開き、両膝を屈し上体を起して身がまえる。</p> <p>3. 右手ハンマーを振りあげ垂直にさげおろして打つ。</p> 	左手に箸をにぎる。  工作物に対して直角にハンマをあてるよう打つ。	ハンマの口の角を工作物に当てるとき火花を飛ばし危険である。	
タガネ焼入れ焼戻し	<p>1. タガネを箸ではさんで、加熱炉火中に入れ暗赤色(760~800°C)に変色するまで加熱する。</p> <p>2. タガネを箸ではさんでやく水中に入れ瞬時に引き上げ余熱を残しておき細目ヤスリをかけて硬度をしらべ、淡紫色に変色したらすばやく水中に戻して冷却する。</p>	<p>焼き入れ必要箇所だけを加熱すること。 急激に加熱しないこと。 加熱した部分だけを冷却する。 余熱を残す。 硬度は刃先から徐々に堅さが鈍っている位が良い。 工作物は水中に垂直に入れること。</p> 	<p>炭素含有量と焼き入れ、温度との関係 熱処理法 加熱炉、冷却液について、加熱炉の操作とその注意 ヤスリによる硬度のしらべ方 高速度鋼の場合 ヤスリがかつて表面が光る程度</p>	
応用作業 六角形仕上作業方法	<p>1. 基準とすべき一面を荒仕上の要領でヤスリかけを行なつて所要の仕上代を残して荒取し、平面度をスコヤをあてて確認する。(A面)</p> <p>2. 上記の基準面に対応する面を上記1の要領で荒取し平面度を確認する。(B面)</p> <p>3. この2つの面をノギスで測つて平行度を出しながら、所定径までり合せを行ない、長手方向に軽く組ヤスリをあててたて目を通す。</p> <p>4. 基準面(A・B)を基準に角度ゲージをあてて角度を測りながら隣接するC・D面を荒取→仕上を行なつて平面度を確認する。</p> <p>5. 基準面(A・B)を基準に4の要領でE・F面を仕上げる。</p> <p>6. C面とF面、D面とE面について3の要領で所定径に仕上げる。</p> 	<p>仕上代 0.1~0.2mm 仕上代は少ない程仕上がりが容易であるが、習熟するまでは多目に残す。</p> <p>角度ゲージのあて方</p> 	<p>ノギスの種類、構造、用途 たて目通しは横かけの方法もあるが、削り代が少ないとさけた方が良い。 角度ゲージ</p>	
3枚組定盤摺合法 ( プラウン・シャープ法 )	<p>1. A定盤面に光明丹を薄く均一に塗りつけB定盤をのせて両手でまわしながらすり合わせた後、A・Bの両面あたりだけをきざげ削る。</p> <p>2. C定盤面に光明丹を塗りつけ、B定盤面をウエスでふきとり、C</p>			

節の標題	作業の手順	操作上の勘所・要領・注意	知識を与える													
			時期	場所												
すり合せ順序 定盤	<p>定盤面にのせすり合わせた後、C定盤の赤あたりをきさげ削る。</p> <p>3. A定盤面に光明丹を塗り、C定盤をウエスでふいてA定盤面にのせ、すり合わせた後、A・Cの両赤あたりをきさげ削る。</p> <p>4. A定盤面の光明丹をウエスでふいてB定盤面に光明丹を塗り、両盤をすり合わせた後、Bの赤あたりをきさげ削る。</p> <p>5. C定盤に光明丹を塗りつけB定盤面光明丹をウエスでふきとり両盤をすり合わせた後、B・Cの両赤あたりをきさげ削る。</p> <p>6. 赤あたりが各定盤面上に均一いでたら、次に上記すり合せ要領で黒あたりして各定盤の黒あたりだけをきさげ削る。</p> <p>7. 各々の定盤面上、黒あたりが25箇所(一坪)中に20~30個位できるまで6の要領を繰返してきさげて削り仕上げる。</p> 	<p>すり合せ順序</p> <table> <thead> <tr> <th>摺合せ</th> <th>きさげ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>① A + B</td> <td>→ AとB</td> </tr> <tr> <td>② B + C</td> <td>→ Cのみ</td> </tr> <tr> <td>③ C + A</td> <td>→ CとA</td> </tr> <tr> <td>④ A + B</td> <td>→ Bのみ</td> </tr> <tr> <td>⑤ B + C</td> <td>→ BとC</td> </tr> </tbody> </table>	摺合せ	きさげ	① A + B	→ AとB	② B + C	→ Cのみ	③ C + A	→ CとA	④ A + B	→ Bのみ	⑤ B + C	→ BとC	<p>きさげ方、定盤のすり合せ方 光明丹の選び方 両定盤の摺合せの時、上の定盤を下の定盤面より<math>\frac{1}{3}</math>以上はみ出させないこと。 3枚摺合せの目的 正しい平面を作るには基準面(親定盤)が有れば、それにすり合わせて正確な平面が得られるが、もし親定盤がない場合には3枚の定盤を交互にすり合せて同じ程度のあたりを出し平面を出す。</p> 	
摺合せ	きさげ															
① A + B	→ AとB															
② B + C	→ Cのみ															
③ C + A	→ CとA															
④ A + B	→ Bのみ															
⑤ B + C	→ BとC															

## 付 表

メートルネジ下穴表

ねじ外径	ピッチ	ねじ下きり径	
		1級	2.3級
1	0.25	0.75	"
1.2	0.25	0.95	"
1.4	0.3	1.1	"
1.7	0.35	1.3	"
2	0.4	1.6	"
2.3	0.4	1.9	"
2.6	0.45	2.1	"
3	0.6	2.3	2.4
3.5	0.6	2.8	2.9
4	0.75	3.2	3.2
4.5	0.75	3.7	3.7
5	0.9	4.0	4.1
5.5	0.9	4.5	4.6
6	1.0	4.9	5.0
7	1.0	5.9	6.0
8	1.25	6.6	6.7
9	1.25	7.6	7.7
10	1.5	8.3	8.5
12	1.75	10.0	10.2
14	2.0	11.7	12.0
16	2.0	13.7	14.0
18	2.5	15.0	15.5
20	2.5	17.0	17.5
22	2.5	19.0	19.5
24	3.0	20.5	21.0
27	3.0	23.5	24.0
30	3.5	26.0	26.5
33	3.5	29.0	29.5
36	4.0	31.4	32.0
39	4.0	34.4	35.0
42	4.5	36.8	37.0
45	4.5	39.8	40.0
48	5.0	42.0	43.0

この表は一般の場合の単なる基準を示したもの

である。

錐の使用状態、波、切削材料の材質により変化するものである。

送りおよび削り速度表

材 質	青銅・黄銅		軟 鋼		硬 鋼		鑄 鉄		マーブル鉄			
	削り速度	3800mm/分	1500mm/分	送り	回転数	送り	回転数	送り	回転数	送り	回転数	送り
きり径	一回転の 送り	回転数 1分	回転数 1分	送り	回転数 1分	送り	回転数 1分	送り	回転数 1分	送り	回転数 1分	送り
1.5	.004	9.167	700	回	3,667	280	2,445	185	5,195	405	2,950	210
3.0	.007	4.584	465	回	1,833	185	1,222	150	2,597	265	1,375	140
4.5	.009	3.056	390	回	1,222	155	815	105	1,732	245	917	115
6.0	.015	2.292	350	回	917	140	611	95	1,299	195	688	105
8.0	.017	1.833	325	回	733	130	489	90	1,039	185	550	98
11.0	.020	1.538	310	回	611	125	407	85	866	175	458	93
11.5	.023	1.310	300	回	524	120	349	80	742	170	393	90
13.0	.027	1.146	290	回	458	115	306	78	649	165	344	87
16.0	.030	917	250	回	367	100	244	75	519	145	275	77
20.0	.032	764	230	回	306	90	204	63	433	130	229	70
22.5	.034	655	215	回	262	85	175	67	371	120	196	65
25.0	.036	573	200	回	229	80	153	55	325	115	172	60
31.0	.040	458	185	回	183	75	122	50	260	105	138	55
38.0	.040	382	155	回	153	60	102	45	216	90	115	45
45.0	.040	327	135	回	131	55	87	35	186	75	98	40
50.0	.040	288	115	回	115	45	76	30	162	65	86	35
57.0	.040	255	100	回	102	40	68	27	144	60	76	30
64.0	.040	229	90	回	92	37	61	25	130	53	69	28
70.0	.040	208	85	回	84	34	55	23	118	48	63	25

本表は炭素鋼きりの場合を示す。